



melett

PRECISION ENGINEERED
TURBOCHARGERS & PARTS

REA/SREA/UTA SMART/UTA SIMPLE

melett.de

REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple Fehlfunktionen

Les REA (actionneur électrique rotatif) ou SREA (actionneur électrique rotatif à simple effet) sont montés sur beaucoup de turbos à géométrie variable et contrôlent le mouvement des ailettes.



Warum fallen REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple Steuerdosen aus?

Der Aufbau der REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple-Steuerdosen ist sehr komplex und vielschichtig. Man kann sie nicht durch andere Getriebe oder schwarze Kappen austauschen. Die Einstellungen zur Kalibrierung werden in die Software innerhalb der schwarzen Kappe programmiert und sind mit jedem Turbolader unterschiedlich. Die Mehrzahl der REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple-Fehler wird von den Motormanagementsystemen erkannt. Die Steuerdose ist jedoch möglicherweise nicht die Hauptursache für den Ausfall des Turboladers, sondern es ist wahrscheinlich, dass ein anderer Grund für den Ausfall verantwortlich ist.

Ursachen für den Ausfall des REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple Steuerdosen:

- **Ausfall des Getriebes** - REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple fallen bei Festsitzen des variablen Turbinengeometriemechanismus auf Grund von Ölrückständen oder Kohlenstoffansammlungen aus.
Wenn der variable Turbinengeometriemechanismus festsetzt, erhöht dies die Stromstärke im Motor auf ein Niveau, für das er nicht geeignet ist. Dadurch brennt der Motor durch oder das Schneckengetriebe aus Plastik funktioniert nicht mehr. Durch diese Behinderung kann der Ladedruck verringert und die Notlauf Funktion des Fahrzeugs herbeigeführt werden. Bei den meisten Fehlfunktionen des Getriebes bleiben die schwarzen Kappen und die Elektronik unbeschädigt und können weiterhin verwendet werden.
- **Versagen des VNT-Systems** - Verursacht durch Öl- oder Kohlenstoffablagerungen um das VNT-Schaufeldsystem.
- **Beschädigung der Platinenanschlüsse** - Die Anschlüsse können durch Ausdehnung und Kontraktion bei Hitze brechen. Steckverbinder können auch im kalten Zustand einwandfrei zu funktionieren scheinen, aber sobald der Motor warm wird, kann ein Fehler auftreten.
- **Falsche Handhabung des Turboladers** - Durch Gewalteinwirkung kann das Verbindungsglied des Turboladers zerbrechen. In diesem Fall muss das ganze Teil ersetzt werden.
- **Wassereintritt** - Durch eine bestimmte Position des Turboladers im Motorraum, kann die elektronische Steuerdose anfälliger für Wassereintritt sein. Die Steuerdose kann verrosten und verunreinigt werden. In dem Fall gibt sie falsche Signale ab und wird schließlich unbrauchbar.
- **Erschütterungen durch den Motor** - Konstante Erschütterungen durch das Fahrzeug können zur Abnutzung der elektronischen Steuerdose führen, wodurch diese zeitweise ausfallen kann.



Fehlfunktion des Schneckengetriebes aufgrund eingeschränkter Funktion des VNTG-Mechanismus



Ausfall von CIPOS-Getriebe, Schneckengetriebe und Motor. Das Getriebe muss in diesem Fall komplett ersetzt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter
T: +44 (0)1226 320939 melett_sales@wabtec.com



REA/SREA/UTA
SMART/UTA SIMPLE

melett.com

Anzeichen für einen Ausfall des REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple Steuerdosen:

- Motormanagementleuchte oder andere Warnleuchten
- Ein Stromausfall, der das Fahrzeug in den Notbetrieb-Modus versetzt
- Niedriger Ladedruck
- Zu hoher Ladedruck
- Geräusche vom Turbolader;
- Störungs_codes



Verhindern eines Turboausfalls, der durch einen Ausfall der REA/SREA/UTA Smart/UTA Simple Steuerdosen verursacht wird:

- Tauschen Sie bei der Reparatur von Steuerdosen alle beschädigten/betroffenen Komponenten
- Überprüfen Sie alle Anschlussdrähte
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind
- Prüfen Sie den VNT-Mechanismus auf Einschränkungen
- Überprüfen Sie den Zustand des Kabelbaums
- Stellen Sie sicher, dass die schwarze Kappe frei von Beschädigungen ist



HINWEISE ZUR REPARATUR

Beim Reparieren der elektronischen Steuerelemente müssen das Schneckengetriebe und der Motor richtig eingestellt werden, um ein sofortiges Versagen zu vermeiden.

REA-Steuerelemente müssen nach der Reparatur auf den Turbolader abgestimmt werden. Fehlerhafte Kalibrierung der elektronischen Steuerelemente beim Anbringen an den Turbolader kann zu geringerer Leistung führen.

Vom Lötten beschädigter Verbindungen im Getriebe und der schwarzen Kappen wird abgeraten. Lötmetall kann in Umgebungen mit wechselnder Temperatur und Vibration aufbrechen. Deswegen müssen Motor und Motordrosselkonnektor punktgeschweißt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter
T: +44 (0)1226 320939 melett_sales@wabtec.com